

QUICK START GUIDE SST5

SST RANGE

QSG-SST5-v1.3C1F
FR | 21.04.2026



WARNINGS

1. Ensure the monitor is switched on and the sensor and audible port are unobstructed prior to use.
2. This detector is a personal safety device. It is your responsibility to respond properly to any alarm conditions.
3. Do not use the device if it appears to be damaged. Always inspect it before use and look for blocked filters and physical damage.
4. Periodically test the response of the sensors by exposing the detector to a target gas concentration that exceeds the alarm set point. Manually verify that the audible, vibration and visual alarms are activated.
5. For safety reasons, this equipment must be operated and serviced by qualified personnel only.
6. Do not attempt to replace the internal components. This will void the intrinsic safety rating and will void the warranty of the product. (Unless replaced by a WatchGas-approved service technician using original WatchGas parts.)
7. Deactivating the detector by removing the battery pack may cause improper operation and harm to the detector.
8. The Li-ion battery in this product presents a risk of fire, explosion, and chemical burn if misused. Do not disassemble, incinerate, or heat above 212°F (100°C). Batteries exposed to heat at 266°F (130°C) for 10 minutes can cause fire and explosion.
9. Batteries must only be charged in a safe area free of hazardous gas.
10. Only use WatchGas chargers. Using other Non-Approved chargers can lead to fire and/or explosion. (The Wireless charger used in conjunction with the equipment must be a suitably approved SELV/PELV supply with a maximum voltage not exceeding 5 V.)
11. This instrument contains a lithium polymer battery. Do not disassemble and do not dispose of in fire. Do not mix with the solid waste stream.
12. Used batteries must be disposed of by a qualified recycler or hazardous materials handler.



CAUTIONS/SPECIAL CONDITIONS

1. All inspections should be performed in a clean and hazardous-free environment.
2. The detector can be cleaned with a soft damp cloth using a neutral cleaner (i.e. ACL Staticide). **NOTE:** Do not use solvents, soaps, or polishes.

3. This product is a gas detector, not a measuring device.
4. For optimal performance, periodically zero the sensor in a normal atmosphere (20.9% v/v O₂) that is free of hazardous gas.
5. The equipment is intended for use in hazardous atmosphere in air with normal oxygen content not exceeding 21% v/v (typical value).
6. The equipment shall only be charged wirelessly in non-explosive atmosphere.
7. The end-user shall contact the equipment manufacturer if the antistatic film applied is damaged.
8. The internal battery is non-replaceable. The internals must not be accessed by the end user by any means.
9. Um for wireless charging ≤ 5 V.
10. Before using the detector, refer to Sensor Poisons and Contaminants. (see SAFETY INFORMATION - READ BEFORE USE chapter)



AVERTISSEMENTS

1. Assurez-vous que le moniteur est allumé et que le capteur et l'avertisseur sonore ne sont pas obstrués avant utilisation.
2. Ce détecteur est un dispositif de sécurité individuelle. Il est de votre responsabilité de réagir correctement à toute condition d'alarme.
3. N'utilisez pas l'appareil s'il semble endommagé. Inspectez-le toujours avant utilisation et recherchez les filtres obstrués et les dommages physiques.
4. Testez périodiquement la réponse des capteurs en exposant le détecteur à une concentration de gaz cible qui dépasse le point de réglage de l'alarme. Vérifiez manuellement que les alarmes sonores, vibrantes et visuelles sont activées.
5. Pour des raisons de sécurité, cet équipement doit être utilisé et entretenu uniquement par du personnel qualifié.
6. N'essayez pas de remplacer les composants internes. Cela annulera la cote de sécurité intrinsèque et annulera la garantie du produit. (Sauf remplacement par un technicien de service agréé WatchGas utilisant des pièces WatchGas d'origine.)
7. La désactivation du détecteur en retirant la batterie peut entraîner un mauvais fonctionnement et endommager le détecteur.
8. La batterie Li-ion de ce produit présente un risque d'incendie, d'explosion et de brûlure chimique en cas de mauvaise utilisation. Ne pas démonter, incinérer ou chauffer à plus de 212°F (100°C). Les batteries exposées à une chaleur de 266°F (130°C) pendant 10 minutes peuvent provoquer un incendie et une explosion.

9. Les batteries ne doivent être chargées que dans une zone sûre, exempte de gaz dangereux.
10. Utilisez uniquement des chargeurs WatchGas. L'utilisation d'autres chargeurs non approuvés peut provoquer un incendie et/ou une explosion. (Le chargeur sans fil utilisé avec l'équipement doit être une alimentation SELV/PELV dûment approuvée avec une tension maximale ne dépassant pas 5 V.)
11. Cet instrument contient une batterie au lithium polymère. Ne pas démonter et ne pas jeter au feu. Ne pas mélanger avec le flux de déchets solides.
12. Les batteries usagées doivent être éliminées par un recycleur qualifié ou un manutentionnaire de matières dangereuses.



PRÉCAUTIONS/CONDITIONS PARTICULIÈRES

1. Toutes les inspections doivent être effectuées dans un environnement propre et sans danger.
2. Le détecteur peut être nettoyé avec un chiffon doux et humide en utilisant un nettoyant neutre (par exemple ACL Staticide). **REMARQUE :** N'utilisez pas de solvants, de savons ou de produits à polir.
3. Ce produit est un détecteur de gaz et non un appareil de mesure.
4. Pour des performances optimales, mettez périodiquement le capteur à zéro dans une atmosphère normale (20,9 % v/v O₂) exempte de gaz dangereux.
5. L'équipement est destiné à être utilisé dans une atmosphère dangereuse contenant de l'air avec une teneur en oxygène normale ne dépassant pas 21 % v/v (valeur typique).
6. L'équipement ne doit être chargé sans fil que dans une atmosphère non explosive.
7. L'utilisateur final doit contacter le fabricant de l'équipement si le film antistatique appliqué est endommagé.
8. La batterie interne n'est pas remplaçable. L'utilisateur final ne doit en aucun cas accéder aux composants internes.
9. Um pour la charge sans fil ≤ 5 V.
10. Avant d'utiliser le détecteur, reportez-vous à la section Poisons et contaminants du capteur.



AVISOS

1. Certifique-se de que o monitor esteja ligado e que o sensor e a porta sonora estejam desobstruídos antes do uso.
2. Este detector é um dispositivo de segurança pessoal. É sua

responsabilidade responder adequadamente a quaisquer condições de alarme.

3. Não use o dispositivo se ele parecer danificado. Sempre inspecione-o antes de usar e procure por filtros bloqueados e danos físicos.
4. Teste periodicamente a resposta dos sensores expondo o detector a uma concentração de gás alvo que exceda o ponto de ajuste do alarme. Verifique manualmente se os alarmes sonoros, vibratórios e visuais estão ativados.
5. Por razões de segurança, este equipamento deve ser operado e reparado apenas por pessoal qualificado.
6. Não tente substituir os componentes internos. Isso anulará a classificação de segurança intrínseca e anulará a garantia do produto. (A menos que seja substituído por um técnico de serviço aprovado pela WatchGas usando peças originais da WatchGas.).
7. Desativar o detector removendo a bateria pode causar operação inadequada e danos ao detector.
8. A bateria de íons de lítio deste produto apresenta risco de incêndio, explosão e queimadura química se usada incorretamente. Não desmonte, incinere ou aqueça acima de 100°C (212°F). Baterias expostas ao calor a 130°C (266°F) por 10 minutos podem causar incêndio e explosão.
9. As baterias só devem ser carregadas em uma área segura e livre de gases perigosos.
10. Use apenas carregadores WatchGas. O uso de outros carregadores não aprovados pode causar incêndio e/ou explosão. (O carregador sem fio usado em conjunto com o equipamento deve ser uma fonte SELV/PELV devidamente aprovada com uma tensão máxima não superior a 5 V.).
11. Este instrumento contém uma bateria de polímero de lítio. Não desmonte e não descarte no fogo. Não misture com o fluxo de resíduos sólidos.
12. As baterias usadas devem ser descartadas por um reciclador qualificado ou por um manipulador de materiais perigosos.



CUIDADOS/CONDIÇÕES ESPECIAIS

1. Todas as inspeções devem ser realizadas em um ambiente limpo e livre de perigos.
2. O detector pode ser limpo com um pano macio úmido e um limpador neutro (ou seja, ACL Staticide). **NOTA:** Não use solventes, sabões ou polidores.
3. Este produto é um detector de gás, não um dispositivo de medição.
4. Para um desempenho ideal, zere periodicamente o sensor em uma atmosfera normal (20,9% v/v O₂) livre de gases perigosos.
5. O equipamento destina-se ao uso em atmosferas perigosas com teor normal de oxigênio no ar não superior a 21% v/v (valor típico).
6. O equipamento só deve ser carregado sem fio em atmosfera não explosiva.
7. O usuário final deve contatar o fabricante do equipamento se o filme antistático aplicado estiver danificado.
8. A bateria interna não pode ser substituída. Os componentes internos não devem ser acessados pelo usuário final de nenhuma forma.
9. Uma carga sem fio ≤ 5 V.
10. Antes de usar o detector, consulte Venenos e contaminantes do sensor.



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ - À LIRE AVANT UTILISATION

Contamination du capteur

WatchGas recommande de vérifier le capteur catalytique de combustibles à l'aide d'un gaz d'étalonnage de concentration connue après toute exposition connue à des contaminants/poisons catalytiques (composés soufrés, vapeurs de silicium, composés halogénés, etc.). Le capteur catalytique de gaz combustible est étalonné en usine à 50 % de la LIE du méthane. Si vous surveillez un autre gaz combustible dans la plage de pourcentage de la LIE, étalonnez le capteur à l'aide du gaz approprié.

Ne testez pas la réponse du capteur de gaz combustible avec un briquet au butane ; cela endommagerait le capteur catalytique LIE.

AVERTISSEMENT : des lectures hors plage peuvent indiquer une concentration explosive.

Toute augmentation rapide de la lecture suivie d'une baisse ou d'une lecture irrégulière peut indiquer une concentration de gaz dépassant la limite supérieure de l'échelle, ce qui peut être dangereux.

Une exposition prolongée du détecteur à certaines concentrations de gaz combustible Les gaz et l'air peuvent exercer une contrainte sur l'élément de détection, ce qui peut nuire gravement à ses performances. Si une alarme se déclenche en raison d'une concentration élevée de gaz combustibles, étalonnez le détecteur.

Si nécessaire, remplacez le capteur.

N'exposez pas le détecteur à des chocs électriques et/ou à des chocs mécaniques violents et continus.

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Numéro de série à 10 chiffres :

chiffres 1-2 : code produit
chiffre 3 : modèle
chiffre 4 : version matérielle
chiffre 5 : année de fabrication
chiffre 6 : mois de fabrication
chiffres 7 à 10 : numéro de série courant
Exemple : XXXX3CXXXX = décembre 2023

SÉCURITÉ INTRINSÈQUE :

avec CAT LEL.

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

I M1 Ex ia I Ma

Avec capteur IR installé :

II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

I M1 Ex ia op is I Ma,

IECEX EXV 23.0045X ExVeritas

23ATEx1686X

ExVeritas 23UKEx1687X

Int.Safe : Cl I Dv 1, Gr A,B,C,D T4

SST5

-40 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C

www.watchgas.com de conformité UE

Conforme RoHS

Norme :

IEC 60079-11:2011

IEC 60079-0:2017

IEC 60079-28:2015

EN IEC 60079-0:2018

EN 60079-11:2012

EN 60079-28:2015

EN 50270:2015/AC:2016-08

Inmetro :

CPEX 24.1870X

ABNT NBR IEC 60079-11:2011

ABNT NBR IEC 60079-0:2017

ABNT NBR IEC 60079-28:2015

KTL :

적용규격: 방호장치 안전인증 고시 2021-22호

설치에 관한 모든 사항은 KS C IEC 60079-14를

따라야 한다.

PESO :

Numéro d'homologation : A/P/HQ/

MH/104/8564 (P639849)

Amérique du Nord :

UL 60079-0 7e édition

UL 60079-11 6e édition

UL 60079-28:2015

UL 60079-29 6th

CSA C22.2 NO. 60079-0:19

CAN/CSA C22.2 NO. 60079-11:14

UL 61010-1 Exigences de sécurité

CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12/A 1:18

BATTERIE HOMOLOGUÉE :

Batteries homologuées pour les modèles SST4 Micro, SST4 Mini et SST5 :

SST4-MIC-MIN-BAT

CHARGEUR DE BATTERIE

CHARGEUR À INDUCTION POUR LA GAMME SST: SST-IND-S



AVERTISSEMENT

Rechargez l'appareil uniquement dans un endroit sûr, exempt de gaz dangereux, et à une température comprise entre 0 °C et 45 °C (32 °F et 113 °F).

First-time charge: 3 hours.

Charge normale :

SST5 : 2 à 3 heures

Erreur d'indication LEL : ± 5 % FS



Étiquette SST5

PRÉPARER À L'UTILISATION

La liste ci-dessous répertorie les éléments standard fournis avec le détecteur. Si le détecteur est endommagé ou s'il manque des pièces, contactez immédiatement le point de vente :

- Capteurs : conformes à la commande
- Capuchon d'étalonnage et tuyau
- Guide de démarrage rapide imprimé
- Carte d'étalonnage/de contrôle qualité
- Socle de recharge sans fil

Application de configuration : le détecteur peut être configuré à l'aide de la WatchGas Device Link App. Pour télécharger l'application, scannez le code QR à la page suivante.

SEUILS D'ALARME


Valeurs par défaut des seuils d'alarme :

Gaz	Bas	Haute	VLCT	VLEP
LEL	10 % LIE	20 % LIE	N/A	N/A
H ₂ S	10 ppm	15 ppm	15 ppm	10 ppm
CO	35 ppm	200 ppm	100 ppm	20 ppm
SO ₂	5 ppm	10 ppm	5 ppm	2 ppm
O ₂	19,5 % Vol.	23,5 % Vol	N/A	N/A
NH ₃	25 ppm	50 ppm	35 ppm	25 ppm
HCN	5 ppm	10 ppm	4 ppm	4 ppm
HCNF	5 ppm	10 ppm	4 ppm	4 ppm
NO ₂	2 ppm	5 ppm	5 ppm	3 ppm
NO	25 ppm	50 ppm	50 ppm	25 ppm
Xs	25 ppm	50 ppm	50 ppm	25 ppm
ETO	5 ppm	10 ppm	10 ppm	5 ppm
CL2	0,5 ppm	1 ppm	1 ppm	0,5 ppm

Ces seuils d'alarme peuvent être modifiés à l'aide de WatchGas Device Link App. Pour afficher les seuils d'alarme du détecteur, appuyez sur le bouton situé à l'avant de l'appareil.


MISE EN ROUTE

Pour activer le détecteur, maintenez le bouton enfoncé ; un compte à rebours de 3 secondes démarre. Pour désactiver le détecteur, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le message **OFF** le compte à rebours est terminé et l'écran LCD s'éteint. Pour afficher les valeurs VLEP, VLCT et de crête (maximum), appuyez deux fois sur le bouton. Pour effacer les valeurs de crête, appuyez sur le bouton lorsque l'écran LCD affiche **CLR**. Pour activer la NFC, appuyez sur le bouton pendant 1,5 seconde jusqu'à ce que vous entendiez un seul bip et que l'icône NFC s'active. Pour activer le rétroéclairage en fonctionnement normal, appuyez sur le bouton. Pour acquitter les alarmes verrouillées, appuyez sur le bouton.

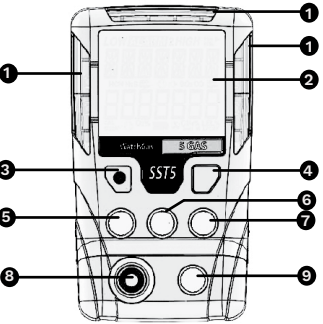

1. Alarme visuelle
2. Écran
3. Alarme sonore
4. Marche
5. Capteur d'oxygène
6. Capteur de gaz toxiques
7. Capteur de gaz toxiques
8. Capteur de gaz toxiques
9. Capteur LIE

AFFICHAGE

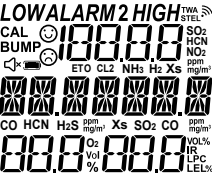


Lorsque l'appareil est mis sous tension ou hors tension, l'écran s'allume entièrement comme indiqué ci-dessous, affichant tous les segments, ce qui permet à l'utilisateur de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.

Un autotest peut être effectué en maintenant le bouton enfoncé pendant 3 secondes, après quoi le détecteur émettra une alarme, allumera l'écran et effectuera un test interne du capteur.

ALARME	
ALARM LOW	Notification d'alarme
HIGH	Alarme basse
STEL	Alarme haute
TWA	Alarme d'exposition a court terme VLCT
	Alarme de moyenne pondérée dans le temps VLEP
2	Indique une alarme BAS-BAS ou HAUT-HAUT. 3e niveau d'alarme
CAPTEURS	
H₂S	Capteur de sulfure d'hydrogène
SO₂	Capteur de dioxyde de soufre
CO	Capteur de monoxyde de carbone
O₂	Capteur d'oxygène
IR	NDIR LEL
LPC	Catalytique Basse Consommation
NH₃	Capteur d'ammoniac
HCN	Capteur de cyanure d'hydrogène
NO₂	Capteur de dioxyde d'azote
NO	Capteur de monoxyde d'azote
Xs	Capteur Xttox
ETO	Capteur d'oxyde d'éthylène
CL2	Capteur de chlore
INFORMATIONS	
	Produit conforme
	Produit non conforme
CAL	Étalonnage requis
BUMP	Bump requis
	NFC en communication
	Niveau de la batterie
	Sourdine
UNITÉS DE MESURE	
ppm	Parties par million
mg/m³	Milligrammes par mètre cube
LEL%	Pourcentage LIE
O₂%	Pourcentage de volume

FONCTIONNEMENT NORMAL

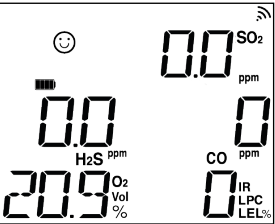

En fonctionnement normal, les capteurs installés s'affichent et un smiley ☺ indique qu'aucune intervention n'est nécessaire. Appuyez sur le bouton pendant 1,5 seconde jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que l'icône NFC s'active. Utilisez WatchGas Device Link App ou un SST Dock pour configurer l'appareil. Vous trouverez plus de détails dans le manuel. Les produits de la gamme SST sont

livrés avec les fonctionnalités suivantes désactivées:

Alarme verrouillé, Bip de confiance, mode silencieux, mise en sourdine de l'alarme, alarme de niveau bas, accusé de réception, scan protégé, vérification de conformité, rappel de calibrage et de test de fonctionnement, remise à zéro automatique, mode sécurisé, alarmes haute-haute et basse-basse.

MENU

Appuyez deux fois sur le bouton pour afficher les paramètres de l'appareil. Appuyez brièvement sur le bouton pour passer à l'écran suivant.

1. VLCT Appuyer sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser
2. VLEP Appuyer sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser
3. PEAK Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser
4. Jours avant l'étalonnage (uniquement si configuré)
5. Jours avant le test de fonctionnement (uniquement si configuré)
6. Jours avant la vérification de conformité
7. Facteur de correction LIE
8. Langue
9. Date
10. Heure
11. ID utilisateur
12. ID du site


Des captures d'écran sont disponibles dans le manuel complet.

ÉTALONNAGE

Les produits de la gamme SST ne peuvent être étalonnés qu'à l'aide de WatchGas Device Link App ou d'un SST Dock. Téléchargez l'application gratuite pour iOS et Android en scannant le code QR ci-dessous.



CONNECTER LE GAZ

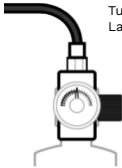

Tuyau de prélèvement Last-O-More

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS (SANS CLIP) : 107,9 x 62,4 x 26,1 mm (4,2 x 2,4 x 1,0 pouces)
POIDS : 188 g (6,6 oz.)
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE : -20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F) pour LIE, O₂, CO, H₂S et SO₂ / -20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F) pour les autres gaz.

HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT : 0 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
SEUILS D'ALARME : peuvent varier selon la région et sont définis par l'utilisateur. Tous les seuils s'affichent automatiquement lors de l'autotest de démarrage.

PLAGE DE DÉTECTION :

H₂S : 0–500 ppm (par incréments de 1/0,1 ppm)
CO : 0–2000 ppm (par incréments de 1 ppm)
O₂ : 0–30 % Vol. (par incréments de 0,1 % Vol.)
SO₂ : 0–40 ppm (1/0,1 ppm increments)
Combustible (LEL) : 0 to 100 % LIE (par incréments de 1% LEL)
NH₃ : 0–100 ppm (par incréments de 1/0,1 ppm)
HCN : 0–50 ppm (par incréments de 0,1 ppm)
HCNF : 0–50 ppm (par incréments de 0,1 ppm)
NO₂ : 0–20 ppm (par incréments de 0,01 ppm)
NO : 0–100 ppm (par incréments de 0,2 ppm)
Xs : 0–100 ppm (par incréments de 0,1 ppm)
ETO : 0–100 ppm (par incréments de 0,1 ppm)
CL2 : 0–50 ppm (par incréments de 0,1 ppm)

CONDITIONS D'ALARME : alarme VLEP, alarme VLTC, alarme basse, alarme haute, alarme de dépassement de limite (OL), alarme de batterie faible, Bas-Bas et Haut-Haut alarmes. Vérification de conformité.


ALARME SONORE : 95 dB à 30 cm (1 ft.) (100 dB typique) à tonalités multiples

ALARME VIBRANTE : 0,8 G

ALARME VISUELLE : diodes électroluminescentes (DEL) rouges

AFFICHAGE : écran à cristaux liquides (LCD) alphanumérique
ENREGISTREMENT DES DONNÉES :
RÉTROÉCLAIRAGE : s'active lorsque l'on appuie sur le bouton-poussoir et se désactive au bout de 5 secondes ; s'active également en cas d'alarme.

RECHARGE DE LA GAMME SST

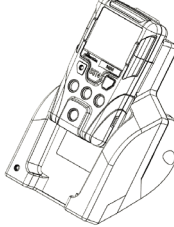

Les produits de la gamme SST peuvent être rechargés à l'aide du chargeur WatchGas SST Cradle.

Branchez l'adaptateur secteur sur le port USB-C du chargeur.

Insérez ensuite l'adaptateur secteur dans une prise secteur en utilisant la fiche adaptée à votre région.

Le voyant LED du chargeur clignotera alors en rouge-vert-rouge pour indiquer que l'appareil fonctionne correctement.

Pendant la charge, la LED reste rouge.

Une fois la batterie complètement chargée, le voyant LED passe au vert.

GARANTIE LIMITÉE

Si un produit sous garantie présente un défaut ou un problème de qualité, WatchGas assure à l'acheteur une réparation ou un remplacement gratuit, soit directement par WatchGas, soit par l'intermédiaire d'un partenaire ou d'un centre de service agréé. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine du produit. De plus, cette garantie n'est valable que si le détecteur a été activé avant la date indiquée sur l'emballage.

Cette garantie ne couvre pas :

1. les fusibles, les piles jetables ou le remplacement courant de pièces dû à l'usure normale du produit résultant de son utilisation.
2. tout produit qui, de l'avis de WatchGas, a été mal utilisé, modifié, négligé ou endommagé par accident ou en raison de conditions d'exploitation, de manipulation ou d'utilisation anormales.
3. tout dommage ou défaut imputable à une réparation du produit effectuée par une personne autre qu'un revendeur agréé, ou à l'installation de pièces non homologuées sur le produit.

Les obligations prévues par la présente garantie sont subordonnées aux conditions suivantes :

1. un stockage, une installation, un étalonnage, une utilisation et un entretien corrects, ainsi que le respect des instructions du manuel du produit et de toute autre les recommandations applicables de WatchGas ;
2. l'acheteur doit signaler sans délai tout défaut à WatchGas. Aucun produit ne doit être renvoyé à WatchGas avant que l'acheteur n'ait reçu les instructions d'expédition de WatchGas ; et
3. le droit de WatchGas d'exiger que l'acheteur fournisse une preuve d'achat, telle que la facture originale, l'acte de vente ou le bon de livraison, afin d'établir que le produit est encore sous garantie.

En aucun cas, la responsabilité de WatchGas au titre des présentes ne pourra excéder le prix d'achat effectivement payé par l'acheteur pour le produit.

L'acheteur accepte que la présente garantie constitue son seul et unique recours et remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites, y compris, sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. WatchGas ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou perte spécial, indirect, accessoire ou consécutif, y compris perte de données, qu'elle résulte d'une violation de la garantie ou qu'elle soit fondée sur un contrat, d'un délit civil ou de toute autre théorie. Certains pays ou États n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie appliquée, ni l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ; les limitations et exclusions de la présente garantie peuvent ne pas s'appliquer à tous les acheteurs. Si une disposition de la présente garantie est jugée invalide ou inapplicable par un tribunal compétent, cette décision n'affectera pas la validité ou l'applicabilité des autres dispositions.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

EMEA
Klaverbaan 121
2908 KD Capelle a/d IJssel
Hollande
info@watchgas.com
www.watchgas.com

APAC
Woods Square Tower 1,
12 Woodlands Square,
#11-71, Singapour 737715
info@watchgas.com
www.watchgas.com

Amériques
313 North State Highway 342
Red Oak, TX 75154, USA
info@watchgasus.com
www.watchgasusa.com

ANZ
Unit 5, 11 Brand Drive
Thomastown,
Victoria 3074 Australie
aus@watchgas.com